

# ТЕРМОДАТ

## РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ТЕРМОДАТ-08МЗ



По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72  
Астана +7(7172)727-132  
Белгород (4722)40-23-64  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89  
Иваново (4932)77-34-06  
Ижевск (3412)26-03-58  
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Липецк (4742)52-20-81  
Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Новосибирск (383)227-86-73  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Пермь (342)205-81-47  
Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Тверь (4822)63-31-35  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)74-02-29  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Уфа (347)229-48-12  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Ярославль (4852)69-52-93

## Технические характеристики прибора Термодат-08МЗ

Измерительный универсальный вход		
Общие характеристики	Полный диапазон измерения	От -270°C до 1372°C (зависит от типа датчика)
	Время измерения, не более	0,7 сек
	Класс точности	0,25
	Разрешение	1°C или 0,1°C (выбирается пользователем)
Подключение термопары		
	Компенсация температуры холодного спая	Автоматическая компенсация с возможностью отключения
Подключение термометра сопротивления	Типы термосопротивлений	Pt ( $\alpha=0,00385^{\circ}\text{C}^{-1}$ ), М ( $\alpha=0,00428^{\circ}\text{C}^{-1}$ ), Ni ( $\alpha=0,00617^{\circ}\text{C}^{-1}$ ), Cu ( $W_{100}=1,4260$ ), П ( $\alpha=0,00391^{\circ}\text{C}^{-1}$ )
	Сопротивление при 0°C	100 Ом или любое в диапазоне 10...150 Ом
	Компенсация сопротивления подводящих проводов	Автоматическая компенсация по трёхпроводной схеме (сопротивление каждого провода - не более 20 Ом)
	Измерительный ток	0,25 мА
Подключение датчиков	Датчик с токовым выходом	4...20 мА (с внешним шунтом)
	Измерение напряжения	От 0 до 80 мВ
	Измерение сопротивления	От 10 до 300 Ом
Количество	Один выход – реле или транзисторный выход. Выбирается пользователем при настройке прибора	
Реле	Максимальный коммутируемый ток (на активной нагрузке)	7 А, ~
		3 А, ~220 В для нормально-замкнутого контакта
	Назначение	- Управление нагревателем - Управление охладителем - Аварийная сигнализация
	Применение	Управление нагрузкой до 7 А, включение пускателя и др.
Транзисторный выход	Выходной сигнал	12...20 В, ток до 30 мА, импульсный сигнал
	Метод управления мощностью	Двухпозиционный закон регулирования: - вкл/выкл
	Назначение	- Управление нагревателем - Управление охладителем
	Применение	
Закон регулирования	Двухпозиционный (вкл/выкл, on/off)	
Гистерезис	Задается пользователем	

Минимальное время между переключениями реле	Задаётся пользователем в диапазоне от 1 до 120 секунд	
<b>Аварийная сигнализация</b>		
Режимы работы	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Превышение заданной температуры</li> <li>- Снижение ниже заданной температуры</li> </ul>	
Особенности	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Функция блокировки аварии при включении прибора</li> <li>- Функция подавления случайного срабатывания сигнализации.</li> </ul> Фильтр до 4 минут	
	9600...115200 бит/сек	
Протокол	Modbus ASCII, Modbus RTU (выбирается автоматически)	
Особенности		
<b>Сервисные функции</b>		
Контроль обрыва термопары или термосопротивления и короткого замыкания термосопротивления		
Возможность ограничения диапазона изменения уставки		
Ограничение доступа к параметрам настройки		
Цифровая фильтрация сигнала		
<b>Питание</b>		
Номинальное напряжение питания	~ 220 В, 50 Гц	
Допустимое напряжение питания	От ~160 В до ~250 В	
Потребляемая мощность	Не более 7 Вт	
Индикатор	Светодиодный четырехразрядный индикатор красного цвета, высота символов 14 мм	
Исполнение, масса и размеры	Корпус пластмассовый. Исполнение – для монтажа на DIN-рейку, габаритные размеры 90x71x58 мм. Масса – не более 0,7 кг	
Сертификация	Приборы Термодат внесены в Государственный реестр средств измерений №17602-15. Сертификат RU.C.32.001.A. №57970 от 06.03.2015 г.	
Метрология		
	Межповерочный интервал 2 года	
Условия эксплуатации	Рабочий диапазон от +5 до +45°C, влажность от 5 до 90%, без конденсации влаги	
Гарантия	5 лет	

## Введение

Благодарим Вас за выбор регулятора температуры Термодат–08М3.

Термодат-08М3 предназначен для измерения и регулирования температуры. Прибор регулирует температуру по двухпозиционному закону. Двухпозиционный закон не обеспечивает высокой точности регулирования, но подходит для решения простых задач. Более высокую точность регулирования обеспечивает ПИД закон, который используется в приборах старших серий. В приборе физически имеется два выхода, но использовать можно только один – или реле, или транзисторный выход. Выбор выхода осуществляется оператором при настройке прибора.


Термодат-08М3 удобно использовать для измерения температуры, не включая регулирование. Прибор очень удобен для использования в качестве аварийного сигнализатора.

Для передачи данных на ПК прибор может быть оборудован интерфейсом RS485. Термодат-08М3 подключается к ПК с помощью адаптера СК201 (или подобных). Длина линии связи – до 1200 м.

## Основной режим работы

Установите Термодат-08М3 и включите его. После короткой процедуры самотестирования, прибор готов к работе.

В основном режиме работы прибора на дисплее отображается измеренное значение температуры. Одиночный индикатор сигнализирует о том, что выбранный выход прибора включен.

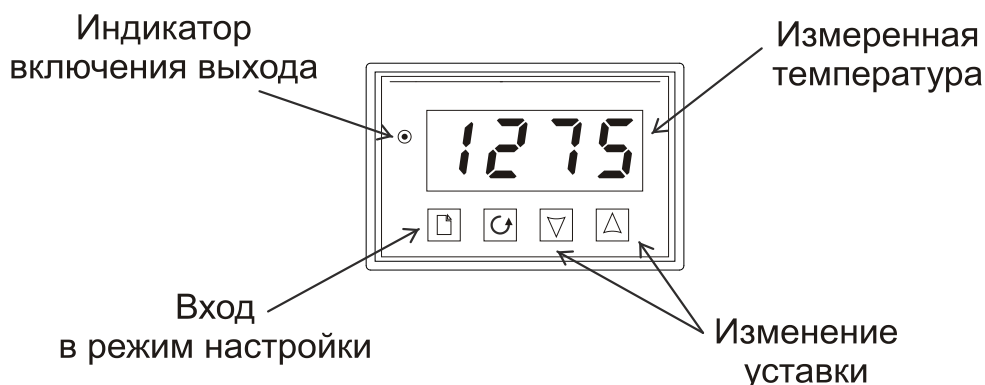

Если датчик не подключен или неисправен, вместо значения температуры выводится условное обозначение «----».

## Как посмотреть температуру регулирования (уставку)

Нажмите кнопку  $\nabla$  или  $\Delta$ . Вы увидите мигающее значение уставки. Для выхода в основной режим работы нажмите кнопку  $\odot$ .

## Как задать уставку

Нажмите одну из кнопок  $\nabla$  или  $\Delta$  - на дисплее появится мигающее значение уставки. Пока индикатор мигает, уставку можно изменить кнопками  $\nabla$  и  $\Delta$ . Для выхода в основной режим работы нажмите кнопку  $\curvearrowright$ . Прибор начнет работать с новой температурной уставкой.

## Правила настройки прибора

Нажмите и удерживайте кнопку  $\square$  около 10 секунд. Вы в оглавлении. Параметры настройки прибора сгруппированы в разделы. На индикаторе отображается название раздела. Каждый раздел имеет обозначение, начинающееся с буквы **P.** Дальнейшие нажатия кнопки  $\square$  перебирают разделы. Для входа в раздел нажмите кнопку  $\curvearrowright$ . Сокращенное обозначение раздела пропадет, появится название первого параметра. Следующие нажатия кнопки  $\curvearrowright$  приводят к поочередному перебору параметров. Остановитесь на выбранном параметре и нажмите  $\nabla$  или  $\Delta$ . На индикаторе название параметра исчезнет и появится значение параметра. Оно будет мигать. Пока значение параметра мигает, его можно изменить кнопками  $\nabla$  и  $\Delta$ .

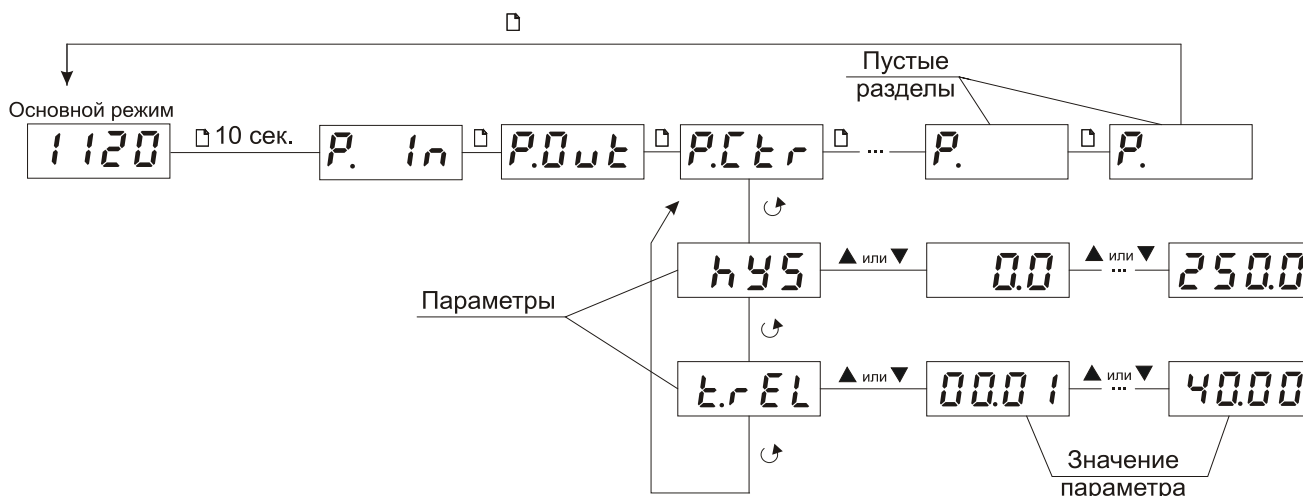


Схема расположения разделов и параметров в режиме настройки

## Назначение кнопок прибора при настройке прибора

$\nabla$ и $\Delta$	Изменение значения параметра

**Выход из режима настройки – одновременное нажатие  $\curvearrowright$  и  $\square$  или автоматически через минуту после последнего нажатия любой кнопки.**

## Настройка прибора

### Вход (выбор датчика)

P.In

Параметр	Значение	Комментарии	Диапазон измерения
Тип датчика <b>InP</b>	<b>1</b>	Термопара ТХА (К) хромель/алюмель	- 270°C...1 372°C
	<b>2</b>	Термопара ТХК (L) хромель/копель	- 200°C...780°C
	<b>4</b>	Термопара ТЖК (J) железо/константан	- 210°C...1 100°C
	<b>5</b>	Термопара ТМКн (Т) медь/константан	- 270°C...400°C
	<b>8</b>	Термопара ТНН (N) нихросил/нисил	- 270°C...1 300°C
	<b>Pt</b>	Термосопротивление платиновое Pt ( $\alpha=0,00385 \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}$ )	- 200 °C...500°C
	<b>Cu'</b>	Термосопротивление медное М ( $\alpha=0,00428 \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}$ )	- 180°C...200°C
	<b>Pt_2</b>	Термосопротивление платиновое П ( $\alpha=0,00391 \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}$ ) редко используется	- 200°C...500°C
	<b>Cu_2</b>	Термосопротивление медное Cu ( $W_{100}=1,4260$ ) редко используется	- 50°C...200°C
	<b>ni</b>	Термосопротивление никелевое ni ( $\alpha=0,00617 \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}$ )	- 60°C...180°C
	<b>r</b>	Измерение сопротивления	10...300 Ом
	<b>U.in</b>	Измерение тока или напряжения с масштабированием	0...40 мА -10...80 мВ
	<b>U</b>	Измерение напряжения	-10...80 мВ
<b>4 20</b>	Датчик с токовым сигналом	4...20 мА	
<b>r0</b>	<b>100</b> Ом	Сопротивление термометра сопротивления при 0°C	10...150 Ом

В этом разделе задаётся тип используемого датчика. Например, если подключена термопара хромель-алюмель, выберите цифру 1. Если подключен термометр сопротивления, не забудьте задать его сопротивление при 0°C.

**Примечание.** Верхний диапазон измерения платиновых термометров сопротивления указан для датчиков с сопротивлением при 0°C равным 100 Ом и сопротивлению подводящих проводов по 20 Ом. При меньших сопротивлениях верхний диапазон измерения будет выше.

### Выход

P.Out

Параметр	Значение	Комментарии
Назначение выхода <b>Out</b>	<b>HEAt</b>	Выход используется для управления нагревателем
	<b>Cool</b>	Выход используется для управления охладителем
	<b>ALr</b>	Выход используется для аварийной сигнализации
	<b>nonE</b>	Выход не используется, выключен
тип выхода <b>d_Ou</b>	<b>rEL</b>	Выбрано реле
	<b>_t_</b>	Выбран транзисторный выход

В разделе «Выход» необходимо задать назначение выхода и его тип. Выход может выполнять одну из нескольких функций: управлять нагревателем или управлять охладителем или использоваться для аварийной сигнализации. В приборе используется только один выход – или реле, или транзисторный выход. Реле чаще всего используют для аварийной сигнализации, а транзисторный выход – для управления исполнительными устройствами. Если прибор используется только для измерения температуры, его следует отключить - выбрать значение **попЕ**.

Регулирование		P.C.T.r
Параметр	Значение	Комментарии
<b>hYS</b>	от 0°C до 250°C	Гистерезис
<b>t.rEL</b>	от 00 мин 01 сек до 40 мин 00 сек	Минимальное время между включениями и выключениями реле

Для управления нагревателем или охладителем в приборе используется простой двухпозиционный закон регулирования. Для настройки двухпозиционного регулятора установите величину гистерезиса и, при необходимости, минимальное время между переключениями.

Гистерезис необходим, чтобы предотвратить слишком частое включение реле. Реле включено, пока температура не достигнет значения уставки (при работе с нагревателем). При достижении уставки реле выключается. Повторное включение происходит после снижения температуры ниже уставки на величину гистерезиса. Гистерезис задаётся в градусах. Обычно значение гистерезиса равно 1...10 градусам.

Параметр **t.rEL** является дополнительным и используется для того, чтобы не допускать слишком частые включения электромагнитного пускателя.

Например, зададим время **t.rEL** равное 5 минутам. Если температура в электропечи понизится, реле включит пускатель. Пускатель останется включенным на время не менее 5 минут (даже если печь перегрелась). После выключения пускателя он не включится ранее, чем через пять минут (даже если печь остыла).

## Ограничение диапазона уставки регулирования

P. Sc

Параметр	Значение	Комментарии
Диапазон уставки	<b>Full</b>	Полный диапазон уставки. Совпадает с диапазоном измерения выбранной термопары или термосопротивления
	<b>bnd</b>	Ограниченный диапазон уставки
<b>Lo.Sc</b>	от <b>-270</b> °C до <b>2500</b> °C	Нижняя граница температуры уставки при ограничении диапазона уставки
<b>Hi.Sc</b>	от <b>-270</b> °C до <b>2500</b> °C	Верхняя граница температуры уставки при ограничении диапазона уставки

Воспользуйтесь ограничением диапазона уставки для предотвращения ошибок оператора.

## Аварийная сигнализация

P.ALr

Параметр	Значение	Комментарии
Тип аварийной сигнализации	<b>A.tYP</b>	<b>_Hi_</b> Реле сработает, когда измеренная температура становится больше аварийной уставки $T > AL$
	<b>A.Out</b>	<b>_Lo_</b> Реле сработает, когда $T < AL$
Режим работы аварийного выхода	<b>_E_</b>	На выход подается напряжение
	<b>_d_</b>	С выхода снимается напряжение

Если Вы выбрали режим работы «Аварийная сигнализация», задание аварийной уставки осуществляется кнопками  $\nabla$  и  $\Delta$  в основном режиме работы.

При выборе режима работы аварийного выхода, обратите внимание, что буквы **E** и **d** показывают, что происходит с выбранным выходом в момент наступления аварийной ситуации: **E** (energize) – на контакты выхода подается напряжение, **d** (deenergize) – с контактов выхода напряжение снимается.

Чтобы из-за случайных ошибок измерения, вызванных, например, электромагнитными помехами, не сработала аварийная сигнализация, можно включить фильтр аварийной сигнализации. В таком случае аварийная сигнализация включится, если условие аварии выполняется в течение заданного пользователем времени.



## Дополнительные настройки аварийной сигнализации

P.A.L.b

Параметр	Значение	Комментарии
<b>A.hYS</b>	От 0 до 250 °C	Гистерезис аварийной сигнализации
<b>A.Loc</b> Блокировка аварии	YES	Аварийная сигнализация блокируется, если при включении прибора температура сразу оказывается в аварийной зоне
	no	
<b>A_t</b> фильтр аварийной сигнализации	от 00 мин 01 сек до 04 мин 00 сек	Аварийная сигнализация включается, если авария сохраняется в течение заданного этим параметром времени

Чтобы из-за случайных ошибок измерения, вызванных, например, электромагнитными помехами, не сработала аварийная сигнализация, можно включить фильтр аварийной сигнализации. В таком случае аварийная сигнализация включится, если условие аварии выполняется в течение заданного времени **A\_t**.

## Управление нагревателем или охладителем при неисправности датчика

P.5AF

Параметр	Значение	Комментарии
<b>S.b.P</b>	on	При неисправности датчика выход включается
	OFF	При неисправности датчика выход выключается

При обнаружении неисправности датчика прибор может включить или выключить выход прибора. Данная опция работает только, когда прибор работает как регулятор температуры.

## Отображение температуры

P. 1n.r

Параметр	Значение	Комментарии
<b>rES</b>	1°C	Разрешение 1°C
	0,1°C	Разрешение 0,1°C

Выбор разрешения влияет только на отображение измеренной температуры. Внутреннее разрешение аналого-цифрового преобразования всегда высокое.

## Цифровой фильтр

P.1n.F

Параметр	Значение	Комментарии
<b>FiLt</b>	от <b>1</b> до <b>20</b> сек	Время фильтрации
	<b>OFF</b>	Фильтр выключен

Прибор оснащен цифровым фильтром для уменьшения ошибок измерения, вызванных индустриальными помехами. Фильтр заметно снижает скорость отклика прибора на изменение температуры.

## Компенсация температуры холодного спая

P.C.C.

Параметр	Значение	Комментарии
<b>C.C.C.</b> Компенсация температуры холодного спая	<b>Auto</b>	Автоматическая компенсация температуры холодного спая термопары
	<b>OFF</b>	Компенсация температуры холодного спая термопары выключена

При измерении температуры с помощью термопары прибор автоматически учитывает температуру холодных спаев. На время проведения метрологической поверки компенсацию температуры холодного спая необходимо отключить. При этом температура холодного спая принимается за 0°C.

## Масштабируемая индикация

P.U 1n


Данный раздел настройки доступен при использовании двух типов датчиков температуры: датчик **Uin** и датчик **4\_20**. Причем настройка этих датчиков будет отличаться.

При подключении датчика **4\_20** мА прибор пересчитывает значение напряжения на входе в значение измеряемой величины. Пересчёт (масштабирование) производится по линейной зависимости. Датчик с унифицированным токовым выходом 4...20 мА подключается к входу прибора через шунт 2 Ом.

Параметр	Значение	Комментарии
<b>U.Pnt</b>	<b>0</b>	Позиция десятичной точки на индикаторе
	<b>0.0</b>	
	<b>0.00</b>	
	<b>0.000</b>	
<b>t.4</b>	от <b>-999</b> до <b>9999</b>	Индицируемая величина, соответствующая значению тока 4 мА

<b>t.20</b>	от <b>-999</b> до <b>9999</b>	Индицируемая величина, соответствующая значению тока 20 мА
<b>J.Lo</b>	от <b>0.0</b> мА до <b>4.0</b> мА или <b>OFF</b>	Ток ниже <b>J.Lo</b> прибор воспринимает как обрыв датчика

Датчики различных физических величин с унифицированным потенциальным выходом 0...80 мВ подключаются к входу прибора. Прибор пересчитывает значение напряжения в значение измеряемой величины. Напряжение и измеряемая величина связаны линейной зависимостью. Линейная зависимость задается по двум точкам.

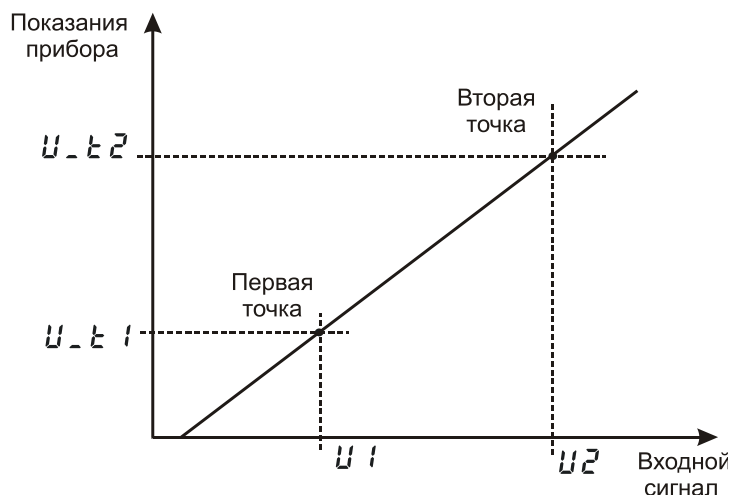

Параметр	Значение	Комментарии
<b>U.Pnt</b>	<b>0</b>	Позиция десятичной точки на индикаторе
	<b>0.0</b>	
	<b>0.00</b>	
	<b>0.000</b>	
<b>U1</b>	от <b>-9.99</b> мВ до <b>80.00</b> мВ	Напряжение на входе, первая точка
<b>U_t1</b>	от <b>-999</b> до <b>9999</b>	Индицируемая величина, первая точка
<b>U2</b>	от <b>-9.99</b> мВ до <b>80.00</b> мВ	Напряжение на входе, вторая точка
<b>U_t2</b>	от <b>-999</b> до <b>9999</b>	Индицируемая величина, вторая точка
<b>U.lo</b>	от <b>0.01</b> мВ до <b>20.0</b> мВ или <b>OFF</b>	Напряжение на входе, ниже которого прибор определяет обрыв датчика

## Настройка интерфейса

(только для прибора с интерфейсом)

P.nEt

Параметр	Значение	Комментарии
<b>n.Adr</b>	от <b>1</b> до <b>255</b>	Сетевой адрес прибора
<b>n.SPd</b>	от <b>9.6</b> до <b>115.2</b>	Скорость обмена информацией по RS485

Протокол обмена информацией распознается прибором автоматически. Скорость обмена информацией по RS485 приводится в килобитах в секунду, т.е. «9.6»=9600 бит/сек. Максимальная скорость 115200 бит/сек.

## Возврат к заводским настройкам прибора

PrSt

Параметр	Значение	Комментарии
rSEt	YES	Вернуться к заводским настройкам
	no	Не возвращаться к заводским настройкам

## Ограничение доступа к параметрам настройки

В основном режиме работы, нажмите и удерживайте кнопку  $\cup$  в течение ~10 секунд. На индикаторе появится надпись **AccS** (**Access** - доступ). Выберите один из трех вариантов с помощью кнопок  $\nabla$  или  $\Delta$  и нажмите  $\cup$ :

**AccS = 0** Запрещены любые изменения, в том числе изменение уставки

**AccS = 1** Разрешено изменение уставки

**AccS = 2** Доступ не ограничен.

## Установка и подключение прибора

### Монтаж прибора

Прибор предназначен для крепления на DIN-рейку.

Следует обратить внимание на рабочую температуру в шкафу, она не должна превышать 50°C.

При подключении прибора к сети рекомендуем установить внешний тумблер для включения прибора.

## Подключение датчиков температуры


Для обеспечения надежной работы прибора, следует обратить особое внимание на монтаж проводов от датчиков температуры.

1. Провода от датчиков температуры должны иметь хорошую электрическую изоляцию и ни в коем случае не допускать электрических утечек между проводами и на землю и, тем более, попадания фазы на вход прибора.


2. Провода от датчиков должны быть проложены на максимальном удалении от мощных силовых кабелей, во всяком случае, они не должны крепиться к

силовым кабелям и не должны быть проложены в одном коробе с силовыми кабелями.


3. Провода от датчиков должны иметь минимально возможную длину.

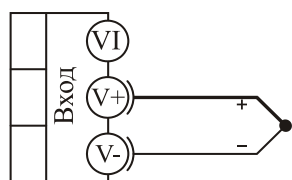


термопара

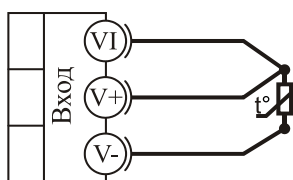

термометр  
сопротивления

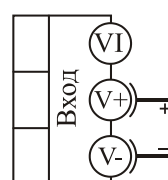

-10...+80 мВ  
потенциальный  
вход

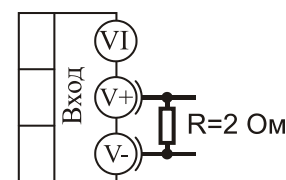

0...40 мА  
токовый  
вход

## Подключение термопары

Термопару следует подключать к прибору с помощью удлинительных термопарных проводов. Удлинительные термопарные провода должны быть изготовлены из тех же материалов, что и термопара. Например, одна жила из хромеля, вторая из алюмеля для термопары ХА. Подключать удлинительные провода к термопаре следует с учётом полярности (хромель к хромелю, алюмель к алюмелю для ХА). Подключать термопару или термопарные провода к прибору следует также с учётом полярности. Температура «холодных спаев» в приборе Термодат измеряется на клеммной колодке и автоматически учитывается при вычислении температуры.

Если у Вас возникли сомнения в правильности работы прибора или исправности термопары мы рекомендуем для проверки погрузить термопару в кипящую воду. Показания прибора не должны отличаться от 100 градусов более чем на 1...2 градуса.

Приборы Термодат имеют высокое входное сопротивление, поэтому сопротивление термопарных проводов и их длина не влияют на точность измерения. Однако, чем короче термопарные провода, тем меньше на них электрические наводки.

*Во избежание использования неподходящих термопарных проводов или неправильного их подключения рекомендуем использовать термопары с неразъемными проводами нашего производства. Вы можете заказать термопару с любой длиной провода.*

## Подключение термосопротивления

К прибору может быть подключено платиновое, медное или никелевое термосопротивление. Термосопротивление подключается по трехпроводной схеме. Все три провода должны находиться в одном кабеле. Провода должны

быть медные, сечение не менее  $0,5 \text{ мм}^2$  (допускается  $0,35 \text{ мм}^2$  для коротких линий). Провода должны иметь одинаковую длину и сопротивление. Максимальное сопротивление каждого провода должно быть не более 20 Ом. При соблюдении этих условий сопротивление проводов автоматически учитывается и не влияет на точность измерения температуры.

### **Подключение датчиков с токовым выходом**

Для подключения датчиков с токовым выходом 0...20 мА или 4...20 мА необходимо установить шунт 2 Ома. Рекомендуем использовать Шунт Ш2 нашего производства.

### **Подключение исполнительных устройств**

Реле, установленное в приборе, может коммутировать нагрузку до 7 А при  $\sim 220 \text{ В}$ . Следует помнить, что ресурс работы контактов реле зависит от тока и типа нагрузки. Чем выше индуктивность нагрузки и чем выше ток, тем быстрее изнашиваются контакты реле.


Реле можно использовать для включения нагрузки с малой индуктивностью (ТЭН, лампа накаливания) мощностью до 1,5 кВт.

Для включения мощной нагрузки обычно используются электромагнитные пускатели. Пускателями следует управлять с помощью реле прибора. Не рекомендуем устанавливать вторичные реле между пускателем и реле прибора. Индуктивность катушки промежуточных реле велика, эти реле разрушают контакты реле прибора значительно быстрее, чем пускатели.


К транзисторному выходу подключаются силовые блоки типа СБ, рассчитанные на токи от 8 до 1000 А для коммутации однофазной или трёхфазной нагрузки. Для трёхфазных нагрузок необходимо использовать блоки типа СБЗФ.

## Выход "Т"


Транзисторный выход. Предназначен для управления силовыми блоками типа СБ, МБТ.  
 $U = 15V$  (12-20V, не стабилизированное).  $I_{max} = 30mA$

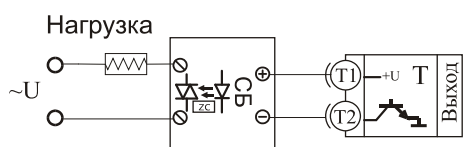


Управление однофазной нагрузкой с помощью блока СБ

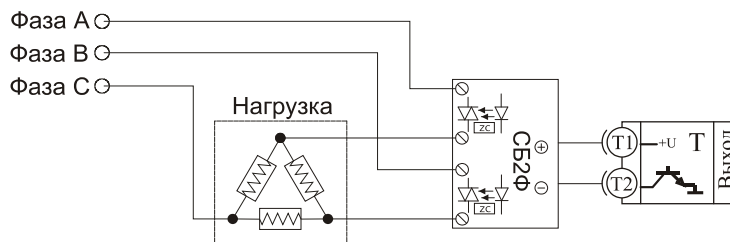

Использование двухфазных силовых блоков для управления трехфазной нагрузкой.  
 Схема подключения "Треугольник"

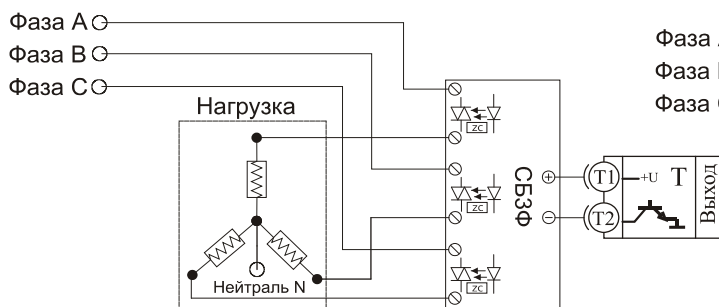


Управление трехфазной нагрузкой с помощью трехфазных силовых блоков.  
 Схема подключения "Звезда с нейтралью"

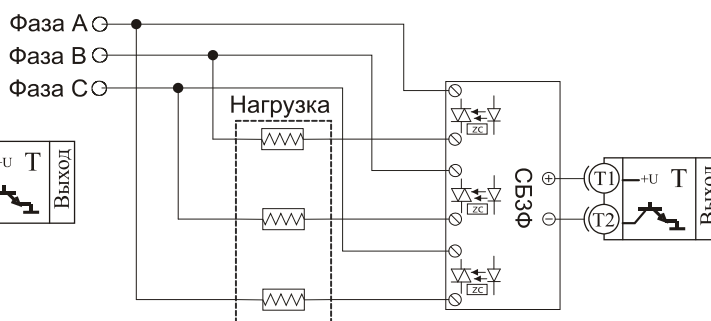


Подключение трехфазной нагрузки по шестипроводной схеме

## Выход "Р"


Релейный выход. Контакты нормально-разомкнутые - 7А, ~220 В. Контакты нормально-замкнутые - 3А, ~220 В

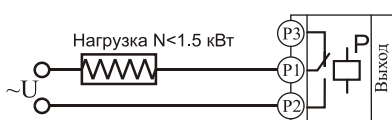

Подключение нагрузки менее 1,5 кВт

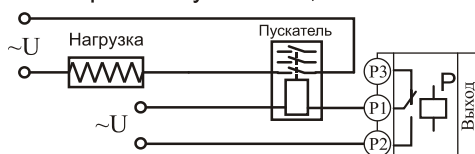

Подключение нагрузки более 1,5 кВт с помощью эл.-магн. пускателя

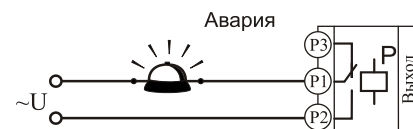

Подключение аварийной сигнализации

## Меры безопасности

При эксплуатации прибора должны быть соблюдены "Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей и правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей". К монтажу и обслуживанию прибора допускаются лица, имеющие группу допуска по электробезопасности не ниже III. Контактные колодки должны быть защищены от случайных прикосновений к ним во время работы. Контакт  $\oplus$  должен быть заземлен.


## Условия хранения, транспортирования и утилизации

Прибор в упаковочной таре должен храниться в закрытых помещениях при температуре от +5 до +45 °С и значениях относительной влажности не более 90 % при 25 °С.

Прибор может транспортироваться всеми видами крытого наземного транспорта без ограничения расстояний и скорости движения.

Прибор не содержит вредных веществ, драгоценных металлов и иных веществ, требующих специальных мер по утилизации.

## Габаритные размеры прибора

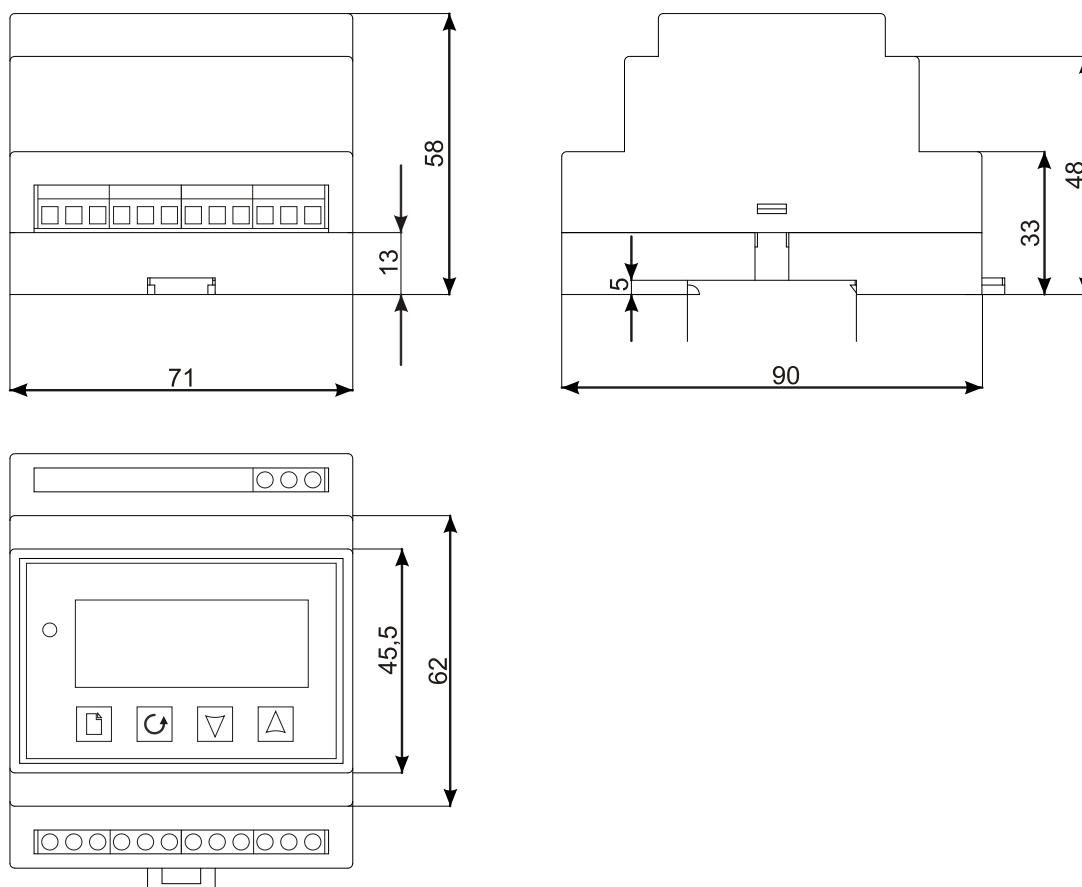



# ТЕРМОДАТ

## По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72  
Астана +7(7172)727-132  
Белгород (4722)40-23-64  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89  
Иваново (4932)77-34-06  
Ижевск (3412)26-03-58  
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Липецк (4742)52-20-81  
Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Новосибирск (383)227-86-73  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Пермь (342)205-81-47  
Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Тверь (4822)63-31-35  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)74-02-29  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Уфа (347)229-48-12  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Ярославль (4852)69-52-93