

ТЕРМОДАТ

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ТЕРМОДАТ-22И5

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Технические характеристики прибора Термодат-22И5

Измерительные универсальные входы		
Общие характеристики		
	Время измерения, не более	0,2 сек
	Класс точности	0,25
	Разрешение	1°C (термопара) или 0,1°C (термосопр.)
Подключение термопары	Компенсация температуры холодного спая	Автоматическая компенсация
	Типы термосопротивлений	Pt ($\alpha=0,00385^{\circ}\text{C}^{-1}$), М ($\alpha=0,00428^{\circ}\text{C}^{-1}$), Ni ($\alpha=0,00617^{\circ}\text{C}^{-1}$), Cu ($W_{100}=1,4260$), П ($\alpha=0,00391^{\circ}\text{C}^{-1}$)
Подключение термометра сопротивления	Сопротивление при 0°C	100 Ом
	Компенсация сопротивления проводов	Автоматическая компенсация по трёхпроводной схеме (сопротивление каждого провода - не более 20 Ом)
	Измерительный ток	0,25 мА
Подключение датчиков с токовым выходом	Диапазон измерения	4 ... 20 мА. Подключается с шунтом 2 Ома
Реле	Количество	2
	Максимальный коммутируемый ток (на активной нагрузке)	7 А, ~
		3 А, ~220 В для нормально-замкнутого контакта
	Назначение	Реле 1 – общая аварийная сигнализация о превышении заданной температуры Реле 2 – общая сигнализация о неисправности датчика
Интерфейс (опция)		9600...115200 бит/сек
	Протокол	Изолированный
Архив (опция)		
	Продолжительность непрерывной записи ¹	При периоде 5 мин – 11 месяцев При периоде 1 мин – 2,5 месяца При периоде 10 сек – 10 суток
	Просмотр архива	На компьютере или на индикаторах прибора

¹ Зависит от числа используемых каналов. В таблице приведены данные для 8 каналов

Контроль обрыва термопары или термосопротивления и короткого замыкания термосопротивления	
Ограничение доступа к параметрам настройки	
Питание	
Номинальное напряжение питания	~ 220 В, 50 Гц
Допустимое напряжение питания	От ~160 В до ~250 В
Потребляемая мощность	Не более 10 Вт
Индикаторы	
Исполнение, масса и размеры	Основной блок: корпус металлический, исполнение – для щитового монтажа, монтажный вырез – 92x92 мм, лицевая панель 96x96 мм, габаритные размеры 96x96x95 мм. Периферийный блок: пластмассовый корпус для крепления на DIN-рейку, габаритные размеры 107x87.5x59 мм. Масса прибора – не более 2,1 кг
Сертификация	
Сертификат соответствия № РОСС RU.МЕ48.Н02704	
Метрология	
Межповерочный интервал 2 года	
Условия эксплуатации	Рабочий диапазон от -30°C до +50°C, влажность от 5 до 90%, без конденсации влаги


Модели

22И5/485/2М-8УВ	8 универсальных входов, 2 реле, интерфейс RS485, архивная память 2МБ
22И5-8УВ	8 универсальных входов, 2 реле

Введение

Благодарим Вас за выбор многоканального измерителя температуры Термодат–22И5.

Термодат-22И5 предназначен для измерения температуры по 8 каналам одновременно с помощью температурных датчиков. Прибор состоит из двух блоков. Основной блок – блок управления и индикации. На нем расположены реле для общей сигнализации и RS485 для связи с компьютером (опция). Входы для подключения датчиков находятся на периферийном блоке. Входы универсальные и изолированы друг от друга. Это означает, что к прибору могут быть подключены термопары, термосопротивления, датчики с токовым входом на выбор. Причем датчики на разных каналах могут быть различными.

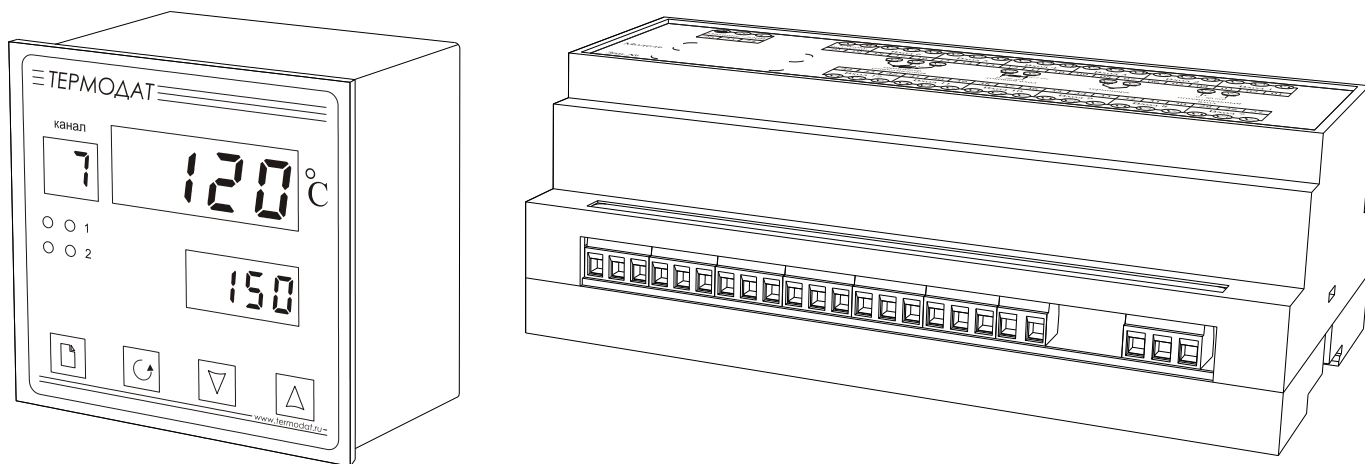

Термодат-22И5 может быть снабжен интерфейсом RS485 для связи с компьютером. Протоколы связи Modbus ASCII или Modbus RTU. Уставки температуры и параметры прибора могут быть просмотрены и изменены с компьютера. Для подключения к компьютеру необходим преобразователь интерфейса USB/RS485 типа СК201. К одному устройству СК201 может быть подключено до 128 приборов. Допустимая длина линии RS485 до 1200 метров. Компьютерная программа TermodatNet позволяет организовать автоматический опрос нескольких приборов, наблюдать на экране компьютера график температуры и распечатывать его на принтере.


Программный продукт OPC-сервер TermodatOPC дает возможность любой программе, снабженной интерфейсом OPC-клиент, получать данные от приборов «Термодат», имеющих интерфейс RS485 и поддерживающих протокол обмена Modbus-ASCII. В частности, он может использоваться для работы со SCADA системами любых производителей, например, с системами Master SCADA, Intouch, Genesis, TraceMode, iFix и др.

Термодат-22И5 может быть снабжен архивной памятью 2МБ для записи температуры. Измеренная температура записывается во встроенную Flash память с привязкой к реальному времени и календарю. Период записи от 1 сек до 100 минут. Архив позволяет записать до 1 млн. точек. Архив может быть просмотрен непосредственно на приборе или передан на компьютер по интерфейсу. Устройство СК301 позволяет скачать архив на USB Flash disk.

Основной режим работы

Установите Термодат-22И5 и включите его. После короткой процедуры самотестирования, прибор готов к работе. На верхнем индикаторе отображается измеренное значение температуры на выбранном канале. На нижнем индикаторе – предельная температура, при превышении которой сработает аварийная сигнализация на данном канале.

Одиночный индикатор 1 сигнализирует об аварийной ситуации по температуре, то есть о превышении предельной температуры для аварийной сигнализации на каком-либо канале. Одиночный индикатор 2 сигнализирует об обрыве датчика на каком-либо канале.

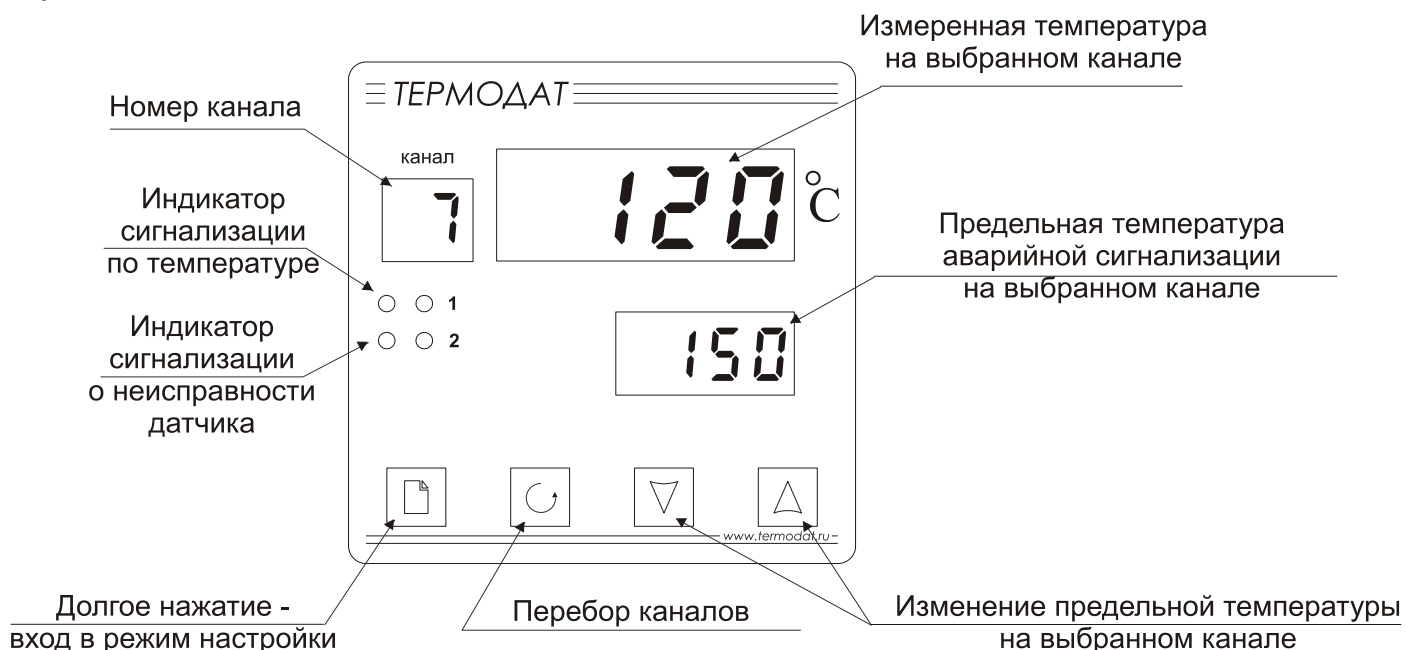

Если датчик не подключен или неисправен, вместо значения температуры на верхний индикатор выводится «— — —».

Смена канала. Индикация температуры

Номер канала переключается автоматически. Через три секунды появляется температура на следующем канале и далее по кругу. Измерение температуры по каналам производится прибором также поочередно. В любой момент Вы можете остановить автоматический перебор каналов и задать нужный канал вручную кнопкой перебора каналов \mathcal{U} . При этом прибор по-прежнему будет вести измерение по всем каналам, а отображать только выбранный. Для возобновления автоматического перебора каналов установите кнопкой \mathcal{U} значение канала «А».

Как задать предельную температуру для аварийной сигнализации

Установите кнопкой \mathcal{U} нужный канал. Нажмите одну из кнопок ∇ или Δ - значение на нижнем индикаторе будет мигать. Пока цифры мигают, значение установки можно изменить кнопками ∇ и Δ .

Правила настройки прибора

Для удобства все параметры настройки прибора сгруппированы по разделам, а разделы объединены в главы.

Для запуска режима настройки нажмите и удерживайте кнопку \square 10 секунд. Через 10 секунд прибор перейдет в режим настройки. На верхнем индикаторе отображается сокращенное название раздела, на нижнем – номер главы и номер раздела (в соответствии с руководством пользователя).

Например, на верхнем индикаторе - \underline{In} , на нижнем - $\underline{1_P1}$.

\underline{In} – сокращенное название раздела «Вход (выбор датчика)».

$\underline{1_P1}$ – Глава 1, Раздел 1.

Перебор разделов

Нажатие кнопки \square перебирает все доступные разделы в порядке возрастания нумерации. Для перелистывания разделов в обратном порядке удерживайте кнопку \square и нажимайте ∇ .

Быстрый переход по главам

Для быстрого перехода к разделам следующей главы удерживайте кнопку \square и нажимайте Δ .

Настройка в текущем разделе

Нажмите кнопку \cup для вывода на индикаторы первого параметра текущего раздела. На верхнем индикаторе отобразится название параметра, а на нижнем – его числовое или символьное значение. Нужное значение устанавливается кнопками ∇ и Δ . Для сохранения значения в памяти прибора нажмите кнопку \cup .

Кнопка \cup перебирает все параметры в текущем разделе по кругу и после последнего возвращает Вас в заголовок раздела.

Выход из режима настройки происходит при одновременном нажатии кнопок \cup и \square или автоматически через минуту после последнего нажатия любой кнопки.

Настройка по каналам

Термодат-22И5 имеет 8 входов для измерения температуры. Поэтому выбор датчиков на входах нужно производить для каждого канала. Сначала необходимо установить номер канала (\underline{Ch}), для которого производится настройка. При последующих нажатиях кнопки \cup , выбранный номер будет отображаться на индикаторе номера канала, а в верхней строке – перебираться параметры, относящиеся к этому каналу. Если необходимо установить одинаковые значения одновременно на всех каналах, то вместо номера канала выберите **ALL** и нажмите **YES**.

Назначение кнопок при настройке

	Вход в раздел, перебор параметров
∇ и Δ	Выбор значений при настройке



Внимание !

- 1) Не спешите нажимать кнопки ∇ и Δ. Их нажатие приводит к изменению значений настроек текущего раздела. Нажимая кнопку ⏏, просмотрите сначала все настройки, заданные Вами ранее или установленные на заводе изготовителе.
- 2) Научитесь различать режим работы прибора по виду дисплея. Если во второй строке обозначение номера главы и раздела, то Вы находитесь в оглавлении.
- 3) Если Вы заблудились в меню режима настройки, вернитесь в основной режим работы, нажав одновременно □ и ⏏.



Настройка прибора

Вход (Выбор датчика)		<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;">1n</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;">1_P1</div>	
Параметр	Значение	Комментарии	Диапазон измерения
Ch	1...8 или ALL	Номер канала	
InP Тип датчика	<u>1</u>	Термопара ТХА (К) хромель/алюмель	- 270°C...1 372°C
	<u>2</u>	Термопара ТХК (L) хромель/копель	- 200°C...780°C
	<u>4</u>	Термопара ТЖК (J) железо/константан	- 210°C...1100°C
	<u>5</u>	Термопара ТМКН (Т) медь/константан	- 270°C...400°C
	<u>8</u>	Термопара ТНН (N) нихросил/нисил	- 270°C...1300°C
	<u>Pt</u>	Термосопротивление платиновое Pt ($\alpha=0,00385 \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}$)	- 200 °C...500°C
	<u>Cu'</u>	Термосопротивление медное M ($\alpha=0,00428 \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}$)	- 180°C...200°C
	<u>Pt_2</u>	Термосопротивление платиновое П ($\alpha=0,00391 \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}$)	- 200°C...500°C
	<u>Cu_2</u>	Термосопротивление медное Cu ($W_{100}=1,4260$)	- 50°C...200°C
	<u>ni</u>	Термосопротивление никелевое ni ($\alpha=0,00617 \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}$)	- 60°C...180°C
	<u>4-20</u>	Подключение датчика с токовым выходом	4...20 мА
	<u>OFF</u>	Канал отключен	

В этом разделе задаётся тип используемого датчика. Например, если подключена термопара хромель-алюмель, выберите **_1_**. Если подключен термометр сопротивления, его сопротивление при 0°C по умолчанию равно 100 Ом. Вы можете выбрать любой тип датчика для любого канала.

		 
Ch	Значение	Комментарии
Ch	1...8 или ALL	Номер канала
U.Pnt	0	Позиция десятичной точки на индикаторе
	0.0	
	0.00	
	0.000	
U_t1	от -999 до 9999	Индицируемая величина, соответствующая значению тока 4 мА
U_t2	от -999 до 9999	Индицируемая величина, соответствующая значению тока 20 мА
J.Lo	от 0.0 мА до 4.0 мА или OFF	Ток ниже J.Lo прибор воспринимает как обрыв датчика

При подключении датчика 4-20 мА прибор пересчитывает значение напряжения на входе в значение измеряемой величины. Пересчёт (масштабирование) производится по линейной зависимости. Датчик с унифицированным токовым выходом 4...20 мА подключается к входу прибора через шунт 2 Ом.

		 
Параметр	Значение	Комментарии
0-60	от 0 мин до 59 мин	Минуты
Hour	от 0 час до 23 час	Часы
dAY	от 1 до 31	День
1-12	от 1 до 12	Месяц
YEAR	от 2014 до 2099	Год
t_Sh	HAnd	Автоматический переход на летнее/зимнее время
	Auto	

Установите дату и время для правильной работы архива.

Настройка архива

(только для приборов с архивом)

5.Arc

14P1

Запись текущих температур в архив происходит с заранее установленной периодичностью, которая задаётся настройкой двух периодов — **Arc.P** и **Arc.A**. Первый период определяет периодичность записи в обычном (штатном) режиме работы прибора, когда отсутствует аварийная ситуация по температуре, или, когда второй период не назначен (**Arc.A=OFF**). Второй период определяет периодичность записи только при возникновении и развитии аварийной ситуации по температуре (превышении предельной температуры на каком-либо канале).

Прибор автоматически постоянно отслеживает, с каким периодом вносить в архив измеренные значения.

Параметр	Значение	Комментарии
Arc.P	от 00 мин 01 сек до 99 мин 59 сек	Период записи в архив при штатной ситуации
	OFF	Запись в архив при штатной ситуации не производится
Arc.A	от 00 мин 01 сек до 99 мин 59 сек	Период записи в архив при аварийной ситуации по температуре
	OFF	Запись в архив при аварийной ситуации не производится

Установите периодичность записи в архив. Период записи может быть задан в пределах от 1 секунды до 99 минут 59 секунд. Время непрерывной записи в архив зависит от периода записи и составляет:

	10 сек	1 мин	5 мин
Для 8-и канального прибора	10 суток	2,5 месяца	11 мес.

Данные в архиве образуют кольцевой буфер, то есть данные заполняют архив от начала до конца, а после заполнения архива вновь записываются сначала, стирая старые. Таким образом, в приборе все время имеется информация по графику температуры за последний период времени.

Просмотр архива на дисплее прибора

d.Arc

14P2

Параметр	Значение	Комментарии
d_A	YES	Разрешить просмотр архива
	no	Не разрешить просмотр архива

В этом разделе Вы можете включить доступ к просмотру архива.

Как просмотреть архив на дисплее прибора

Для того, чтобы разрешить просмотр архива на дисплее прибора, войдите в раздел «Просмотр архива на дисплее прибора» и присвойте параметру **d_A** значение **YES**. После этого, в основном режиме работы, откроется доступ к просмотру архива. Для этого, нажмите кнопку \square . Вы попадете в раздел **Arc**. Для просмотра архива задайте интересующее Вас время и дату и нажмите кнопку \cup . На верхнем индикаторе появится ранее измеренное значение из архива, а на нижних — соответствующее время записи в архив. Для того чтобы увидеть на нижних индикаторах дату, нажмите и удерживайте кнопку \square . Просматривайте записи, нажимая кнопки ∇ (назад по времени) и Δ (вперёд).

Обратите внимание, данные из архива можно только просматривать, изменить их невозможно.

Настройка интерфейса

(только для прибора с интерфейсом)

nEt

15.P 1

Параметр	Значение	Комментарии
n.Addr	от 1 до 255	Сетевой адрес прибора
n.SPd	от 9.6 до 115.2	Скорость обмена информацией по RS485

Скорость обмена информацией по RS485 приводится в килобитах в секунду, т.е. «9.6»=9600 бит/сек. Максимальная скорость 115200 бит/сек.

Настройка реле

rLAd

16.P 1

Параметр	Значение	Комментарии
rEL.1	_E_	При аварии по превышению температуры на любом канале Реле 1 включается
	d	При аварии по превышению температуры на любом канале Реле 1 выключается
rEL.2	_E_	При неисправности датчика на любом канале Реле 2 включается
	d	При неисправности датчика на любом канале Реле 2 выключается

На передней панели прибора имеется два светодиодных индикатора. Индикатор 1 загорается при аварийной сигнализации по превышению температуры выше уставки на любом канале независимо от режима работы

реле 1. Индикатор 2 загорается при неисправности датчика на любом канале независимо от режима работы реле 2.

При выборе режима реле, обратите внимание, что термин «выход включается» обозначает, что на обмотку реле подаётся напряжение (**E** – energized). Таким образом, при аварии нормально разомкнутые контакты замыкаются, нормально замкнутые размыкаются.

При использовании режима **d** на обмотку реле сразу после включения прибора подаётся напряжение. При наступлении условия аварии – с катушки реле напряжение снимается (**d** – deenergized). При этом нормально разомкнутые контакты размыкаются, нормально замкнутые замыкаются.

<p>Настройка индицируемого канала при включении</p>	 
--	--

Параметр	Значение	Комментарии
Chn Номер канала индикации	от 1 до 8 или Auto	Номер канала в основном режиме работы прибора сразу при включении прибора или поочередное отображение всех каналов

При необходимости, Вы можете выбрать канал, который будет отображаться при включении прибора. Для этого, выберите номер канала в параметре **Chn**. После включения прибор будет измерять по всем каналам, но отображать только выбранный. Вернуться к автоматическому перебору можно нажав кнопку \curvearrowright . Но после нового включения снова зафиксируется выбранный канал.

<p>Выключение каналов при настройке датчиков</p>	 
---	--

Параметр	Значение	Комментарии
C_Lo	YES или no	Значение YES выключает параметр Ch при настройке прибора

При необходимости, Вы можете отключить параметр **Ch** в разделах настройки **In** (выбор датчика) и **J.in** (Масштабируемая индикация). Это упростит настройку прибора в том случае, если у Вас на всех каналах подключены одинаковые датчики.

Возврат к заводским настройкам прибора

rSt

20P1

Параметр	Значение	Комментарии
rSEt	YES	Вернуться к заводским настройкам
	no	Не возвращаться к заводским настройкам

Ограничение доступа к параметрам настройки

В основном режиме работы, нажмите и удерживайте кнопку \cup в течение ~10 секунд. На индикаторе появится надпись **AccS** (Access - доступ). Выберите один из трех вариантов с помощью кнопок ∇ или Δ и нажмите \cup :

AccS = 0 - Запрещены любые изменения.

AccS = 1 - Разрешено изменение уставки.

AccS = 2 - Доступ к основным настройкам не ограничен.

Задание пароля для изменения уровня доступа

Acc.P

21P1

Можно назначить пароль для изменения уровня доступа с целью исключения случайного или несанкционированного доступа к параметрам настройки (**AccS**).

Параметр	Значение	Комментарии
Ac_P	от 0 до 9999	
		Пароль не используется

При изменении уровня доступа на верхнем индикаторе появится надпись **PASS**. С помощью кнопок ∇ и Δ введите пароль. Он отобразится на нижнем индикаторе. Если введенный пароль не верен, то прибор выдаст ошибку **E_69** на верхний индикатор. На нижнем индикаторе отобразится установленный прежде уровень доступа. Например, **Ac_2**.

Если указан правильный пароль, то прибор подтвердит изменение доступа, отобразив на нижнем индикаторе новое значение уровня доступа.

Через 3 секунды прибор автоматически вернется в основной режим индикации.

Установка и подключение прибора

Монтаж прибора

Прибор предназначен для щитового монтажа. Основной блок крепится к щиту с помощью двух крепежных скоб, входящих в комплект поставки. Размеры выреза в щите для монтажа 92x92 мм.

Периферийный блок предназначен для крепления на DIN-рейку вблизи объектов измерения.

Следует обратить внимание на рабочую температуру в приборном шкафу, она не должна превышать 50°C.

При подключении прибора к сети рекомендуем установить предохранитель и внешний тумблер для включения прибора.


Подключение датчиков температуры

Для обеспечения надежной работы прибора, следует обратить особое внимание на монтаж проводов от датчиков температуры.


1. Провода от датчиков температуры должны иметь хорошую электрическую изоляцию и ни в коем случае не допускать электрических утечек между проводами и на землю и, тем более, попадания фазы на вход прибора.

2. Провода от датчиков должны быть проложены на максимальном удалении от мощных силовых кабелей, во всяком случае, они не должны крепиться к силовым кабелям и не должны быть проложены в одном коробе с силовыми кабелями.


3. Провода от датчиков должны иметь минимально возможную длину.

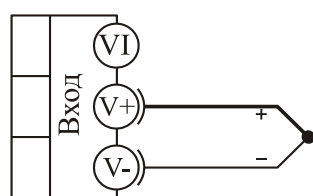

термопара

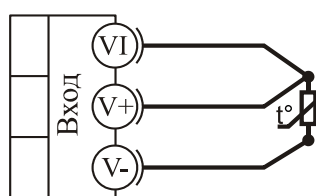

термометр
сопротивления

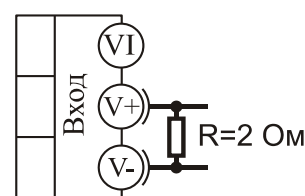

4...20 мА
ТОКОВЫЙ
ВХОД

Подключение термопары

Термопару следует подключать к прибору с помощью удлинительных термопарных проводов. Удлинительные термопарные провода должны быть изготовлены из тех же материалов, что и термопара. Например, одна жила из хромеля, вторая из алюмеля для термопары ХА. Подключать удлинительные провода к термопаре следует с учётом полярности (хромель к хромелю, алюмель к алюмелю для ХА). Подключать термопару или термопарные провода к прибору следует также с учётом полярности. Температура «холодных спаев» в приборе Термодат измеряется на клеммной колодке и автоматически учитывается при вычислении температуры.

Если у Вас возникли сомнения в правильности работы прибора или исправности термопары мы рекомендуем для проверки погрузить термопару в кипящую воду. Показания прибора не должны отличаться от 100 градусов более чем на 1...2 градуса.

Приборы Термодат имеют высокое входное сопротивление, поэтому сопротивление термопарных проводов и их длина не влияют на точность измерения. Однако, чем короче термопарные провода, тем меньше на них электрические наводки.

Во избежание использования неподходящих термопарных проводов или неправильного их подключения рекомендуем использовать термопары с неразъемными проводами нашего производства. Вы можете заказать термопару с любой длиной провода.


Подключение термосопротивления

К прибору может быть подключено платиновое, медное или никелевое термосопротивление. Термосопротивление подключается по трехпроводной схеме. Все три провода должны находиться в одном кабеле. Провода должны быть медные, сечение не менее $0,5 \text{ мм}^2$ (допускается $0,35 \text{ мм}^2$ для коротких линий). Провода должны иметь одинаковую длину и сопротивление. Максимальное сопротивление каждого провода должно быть не более 20 Ом. При соблюдении этих условий сопротивление проводов автоматически учитывается и не влияет на точность измерения температуры.


Подключение датчиков с токовым выходом

Для подключения датчиков с токовым выходом 0...20 мА или 4...20 мА необходимо установить шунт 2 Ома. Рекомендуем использовать Шунт Ш2 нашего производства.

Подключение прибора к компьютеру

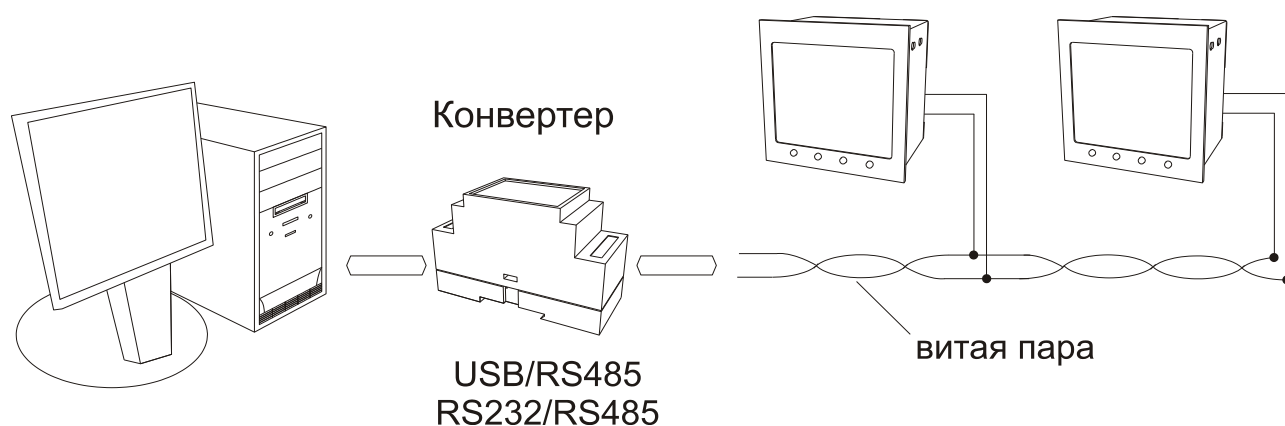

Меры безопасности

При эксплуатации прибора должны быть соблюдены "Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей и правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей". К монтажу и обслуживанию прибора допускаются лица, имеющие группу допуска по электробезопасности не ниже III. Контактные колодки должны быть защищены от случайных прикосновений к ним во время работы. Контакт  на задней стенке прибора должен быть заземлен.

Условия хранения, транспортирования и утилизации


Прибор в упаковочной таре должен храниться в закрытых помещениях при температуре от -30 до 50 °С и значениях относительной влажности не более 90 % при 25 °С.

Прибор может транспортироваться всеми видами крытого наземного транспорта без ограничения расстояний и скорости движения.




Прибор не содержит вредных веществ, драгоценных металлов и иных веществ, требующих специальных мер по утилизации.

Габаритные размеры прибора

Основной блок

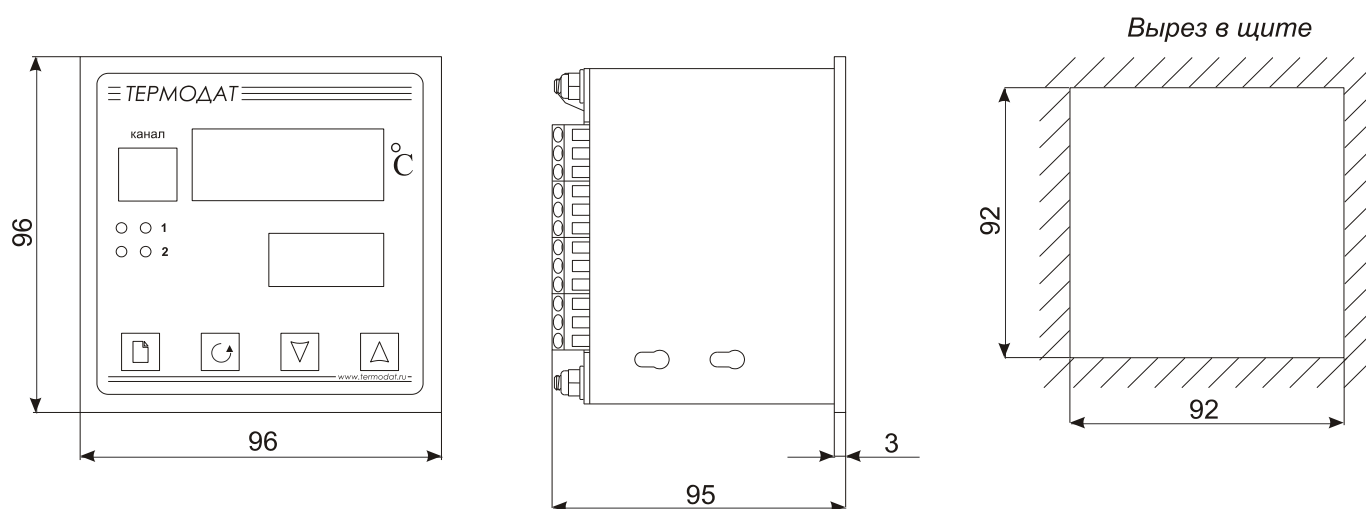

Периферийный блок

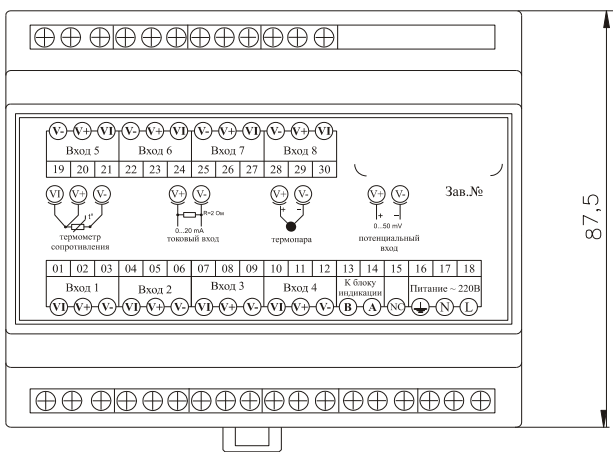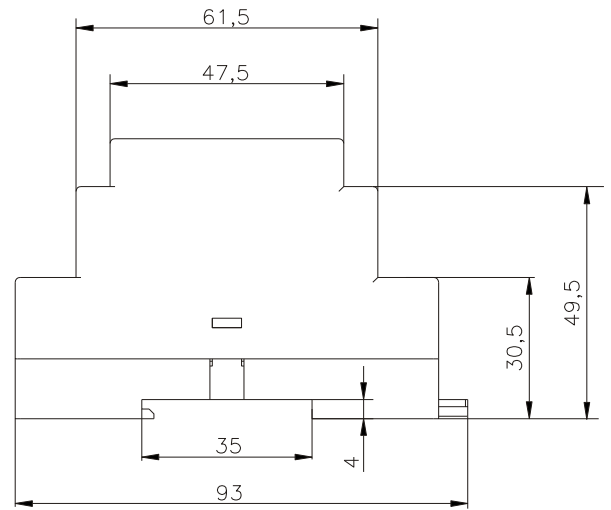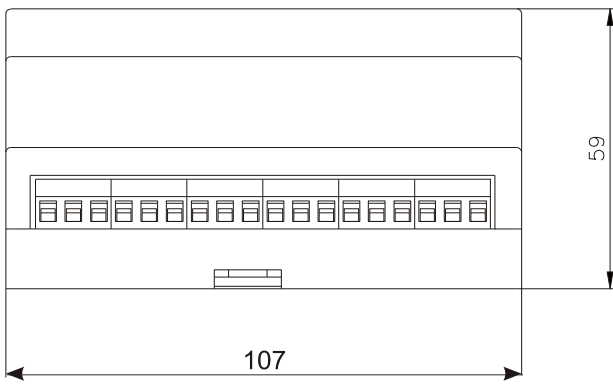

ТЕРМОДАТ

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93